

| | | | | | |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|
| Müşteri | *****S | Telefon: | 543*****186 | Tarih: | 29.06.2022 |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|



| | |
|--|---|
| Plaka: | 34*****5 |
| Marka / Model: | PEUGEOT 3008 1.6 HDi ACTIVE / 2016 |
| Yakıt / Şanzuman (Vites): | DİZEL / Otomatik |
| Tescil / İlk Tescil Tarihi: | 01.06.2022 / 09.02.2017 |
| Gelecek Muayene Tarihi: | 16.12.2023 |
| Kasa Tipi / Renk: | Otomobil / SUV 5 Kapı / Beyaz |
| KM: | 127.115 |
| Şase / Motor: | VF3*****023 / 10J*****109 |
| Motor CC / Motor Gücü | 1560(cc) / 88(kw) |
| Paket: | KAYSERİ ÖZEL EKSPERTİZ PAKETİ |
| Kontroller (Paket İçeriği) | ➤ DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER ➤ MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ ➤ MEKANİK ALT KONTROLLER ➤ KAPORTA / BOYA KONTROLLER ➤ DIAGNOSTİK |
| İş Emri Başlama Zamanı: 15:41:21 / Bitiş Zamanı: 12:17:29 İş Emri No: 293432-0085 | |


Hizmeti Veren
HB İNOTO TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Mersis Numarası: 1
TSE: 38-HYB-3792
Adres: ANBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BLV. HUNDAY İNOTO No:566
MELİKGAZİ/ KAYSERİ

TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL | OTO EKSPERTİZ KURULUŞU | 0212 854 33 33 | eftotoekspertiz.com
*****S | 34*****5 | 29.06.2022 | No: 293432 | TSE: 38-HYB-3792



PEUGEOT 3008 1.6 HDi ACTIVE | 2016

| Araç Bilgileri | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Plaka: | 34*****5 | Km: | 127.115 | Şase No: | VF3*****023 | Motor No: | 10J*****109 |
| Vites: | Otomatik | Yakıt: | DİZEL | Motor CC : | 1560 (cc) | Motor Gücü : | 88 (kw) |

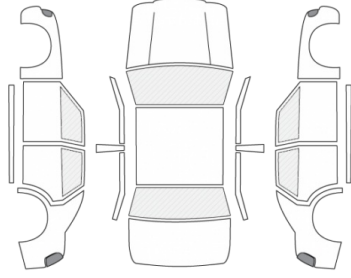**FULL ORJINAL****Diagnostik (OBD)**

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT.

29.06.2022 Tarihli Ekspertiz Bilgileri

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---|---------|---|------|-----------------|
| Başlama Zamanı: | 15:41:21 | Firma: | HB İNOTO TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mersis: | 1 | TSE: | 38-HYB- 3792 |
| Bitiş / Teslim Zamanı: | 12:17:29 | Telefon: | 0212 854 33 33 | | | | |



DIŐ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

| KONTROL NOKTASI | ? NOTLAR |
|---------------------------------|--|
| > Őase Numarası Kontrolü | ✓ |
| > KORNA | ✓ |
| > El Freni Kontrolü | ✓ |
| > Camlar | ✓ |
| > Kapı Kilitler Kontrol | ✓ |
| > DöŐeme Deformasyon | * Kullanıma bađlı deformasyon var., Kullanıma bađlı lekeler var. |
| > Sunroof veya Açılır Cam Tavan | ✓ |
| > Emniyet Kemerı Kontrol | ✓ |
| > Aynalar | ✓ |
| > Silecekler | ✓ |
| > Park Sensörü-Park Asistanı | ✓ |
| > İ Aydınlatma Kontrol | ✓ |
| > Ön Farlar | * Ön tamponda çizik sürtme var |
| > Gösterge Paneli Kontrolü | ✓ Gösterge panelinde arza yada ikaz bildirimi yok. |
| > Ön Sinyal | ✓ |
| > Ön Sis Farları | ✓ |
| > Arka Stoplar | * arka tamponda çizik sürtme var |
| > Far Yıkama | - |
| > Plaka Aydınlatma | ✓ |
| > Radyo-Teyp-Navigasyon Kontrol | ✓ |
| > Klima Test | ✓ |
| > Bagaj İi | ✓ |
| > Bagaj Amortisörü | ✓ |
| > Stepne | ✓ |

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Deđişim Gerekli



MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

| KONTROL NOKTASI | ? | NOTLAR |
|---|---|--|
| › Hava Filtre Kabin Kontrolü | ✓ | |
| › Motor Isı ve Ses İzolasyonu | ✓ | |
| › Enjektör Kontrolü | ✓ | |
| › Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü | ✓ | |
| › Yağ Soğutucusu | ✓ | |
| › Turbo Kontrolleri | * | Hafif ötme--ses var |
| › Turbo intercoll Kontrol | ✓ | |
| › Direksiyon Pompa Kontrolleri | ✓ | |
| › V Kayışı Görünen ve Kasnak | * | Yüzeysel çatlamlar var, Deformasyon var |
| › Fren Hidroliği | ✓ | |
| › Antifriz Derece | ✓ | [-25°C] |
| › Motor Su Sızdırmazlığı Kontrolü (Termostat Gövdesi) | ✓ | |
| › Motor Yağı Seviyesi | * | Seviye biraz eksik tamamlanmalı |
| › Soğutma Fanları | ✓ | |
| › Motor Su Radyatörü ve Paneli | ✓ | |
| › Klima Radyatörü ve Klima Boruları | ✓ | |
| › Motor Yağ Sızdırması | ✓ | |
| › Motor Elektrik Tesisatı | ✓ | |
| › Akü Testi | ⚠ | Akü testi sonucu, deşarj tepit edildi, akünün değişimini sağlayınız. |

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli




MEKANİK ALT KONTROLLER

| KONTROL NOKTASI | ? | NOTLAR |
|---------------------------------|---|--|
| › Lastikler | ✓ | |
| › Jantlar | * | Kaldırım sürtmesi ve çizikler var |
| › Rot kollar rot başları | ✓ | |
| › Salıncak burç ve rotilleri | ✓ | |
| › Aks ve aks körükleri | ▲ | sol dış aks körüğü yırtık, sağ dış aks körüğü yırtık |
| › Amortisörler ve yaylar | ✓ | |
| › Ön fren diskleri | * | Ön fren disklerinde aşınma var |
| › Arka fren diskleri | * | Arka fren disklerinde aşınma var |
| › Ön fren balataları | * | Yarı ömürde |
| › Arka fren balataları | * | Yarı ömürde |
| › FREN HORTUMLARI | ✓ | |
| › Motor ve şanzıman takozu | ✓ | |
| › Yağ sızdırmazlık alt kontrolü | * | Karterde yağlanma var, Karterde yağ kaçağı var, Krank arka keçede yağ kaçağı var, Şanzıman ile birleşim kısmında yağ kaçağı var. |
| › Turbo ve intercooler | * | Hortum ve rekorlarında yağlanma var |
| › Şanzıman yağ sızdırmazlık | ✓ | |
| › Debriyaj kavrama | - | |
| › Direksiyon kutusu ve pompa | ✓ | |
| › Egzos sistemi | ✓ | |
| › Yakıt deposu ve hortumları | ✓ | |
| › Dingil kontrolü | ✓ | |
| › Defransiyel kontrolü | - | |

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Değişim Gerekli



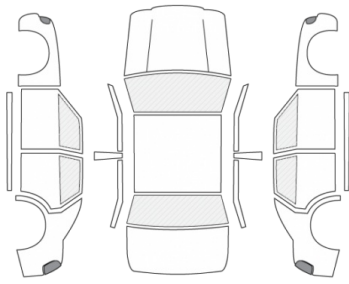

| | |
|---|-----------------------|
|  | ORJİNAL |
|  | LOKAL BOYALI |
|  | BOYALI |
|  | DEĞİŞEN |
|  | SÖK-TAK (Sökme-Takma) |

| KONTROL NOKTASI | ? NOTLAR |
|---------------------|---|
| ➤ TAVAN | ORJİNAL [50 - 90] ., yan cam tavan |
| ➤ KAPUT | ORJİNAL [50 - 90] ., Taş izleri var, çizik var |
| ➤ SOL ÖN ÇAMURLUK | ORJİNAL [50 - 90] Ezik ve gamzeler var, ., çizik var, Taş çarpma izleri var. |
| ➤ SOL ÖN KAPI | ORJİNAL [50 - 90] Ezik ve gamzeler var, ., Taş izi var, çizik var |
| ➤ SOL İÇ DİREK | ORJİNAL [30 - 50] . |
| ➤ SOL ÜST DİREK | ORJİNAL [50 - 90] ., çizik var, Taş izi var |
| ➤ SOL ARKA KAPI | ORJİNAL [50 - 90] Ezik ve gamzeler var, ., taş izi var, çizik var |
| ➤ SOL ARKA ÇAMURLUK | ORJİNAL [50 - 90] ., ezik ve gamzeler var, çizik var, Taş izi var |
| ➤ ARKA BAGAJ KAPAĞI | ORJİNAL ., plastik ölçüm yapılamadı |
| ➤ ARKA PANEL | ORJİNAL . |
| ➤ ARKA HAVUZ SACI | ORJİNAL . |
| ➤ SAĞ ARKA ÇAMURLUK | ORJİNAL [50 - 90] . |
| ➤ SAĞ ARKA KAPI | ORJİNAL [50 - 90] Ezik ve gamzeler var, ., hasar var, parça üzerinde rötuş işlemi var, çizik var, Taş izi var |
| ➤ SAĞ ÖN KAPI | ORJİNAL [50 - 90] Ezik ve gamzeler var, ., taş izi var, çizik var |
| ➤ SAĞ İÇ DİREK | ORJİNAL [50 - 90] . |
| ➤ SAĞ ÜST DİREK | ORJİNAL [50 - 90] ., çizik var, Taş izi var |
| ➤ SAĞ ÖN ÇAMURLUK | ORJİNAL [50 - 90] Ezik ve gamzeler var, ., çizik var, Taş çarpma izleri var. |
| ➤ ÖN PANEL | ORJİNAL . |
| ➤ SAĞ ÖN ŞASE | ORJİNAL . |
| ➤ SOL ÖN ŞASE | ORJİNAL . |
| ➤ SOL İÇ PODYA | ORJİNAL . |
| ➤ SAĞ İÇ PODYA | ORJİNAL . |
| ➤ ARKA SAĞ ŞASE | ORJİNAL . |
| ➤ ARKA SOL ŞASE | ORJİNAL . |
| ➤ SOL MARŞPİYEL | ORJİNAL ., Fabrikasyon pütürlü, basamak var |
| ➤ SAĞ MARŞPİYEL | ORJİNAL ., Fabrikasyon pütürlü, basamak var |

Detay 1: ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER VAR

Notlar: servis kontrolleri yapılması gerekenler var.



Araç: Peugeot 3008-II 1.6 8V Blue-HDI 120 FAP
Motor kodu: BHZ (DV6FC)
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu: 127115
Lisans numarası: 34zwn25
VIN: VF3MCB12WGS314023 (sumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 29.06.2022 15:55:27 / Standard

29.06.2022

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

| Bileşen grubu | Sistem | Hata |
|---------------|--------------|------|
| OBD | OBD | 0 |
| Motor | EDC 17 C60 | 0 |
| Motor | ADD | 0 |
| ABS | ABS/ESP OBD | 0 |
| Hava yastığı | Hava yastığı | 2 |

Hata kodu B00D5:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
▶ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1F00:
ARIZA TEŞHİS MODÜLÜ
▶Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

| | | |
|-------------|--------------------------------|----|
| A/C sistemi | Otomatik klima kontrol sistemi | 0 |
| Konfor | Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) | 14 |

Hata kodu U1F3B:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet kemeri uyarı lambası ile CAN iletişimi
▶Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U1F3A:
Ön cam silenceği motoru
▶HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B191A:
ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ
▶HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B1908:
İmmobilizer
▶AÇMA SINYALI BOZULDU/ÜST ÜSTE BİNDİ

Hata kodu B1715:
Ön sağ kapı kalıcı kontak anahtarları
▶MANTIKSIZ DURUM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

-1-

mega macs PC



Hata kodu B1716:
Ön sol kapı kilidi kontak anahtarı
►MANTIKSIZ DURUMI

Hata kodu B1703:
SEÇİCİ SÜRÜCÜ KAPISI KİLİDİ AÇMA
►Hatalı işletme.

Hata kodu B1796:
DIŞ BAGAJ ANTENİ
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B177F:
Hareket kontrolü erişim sistemi kumanda ünitesi sağ veya arka ile iletişim
►BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu B120A:
Çarpışma uyarı sistemi
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120D:
Hız kontrol sistemi
►HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1811:
Katkı maddesi pompası
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1205:
Gösterge panosu elektronik kumanda ünitesi
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1209:
Mesafe asistanı
►HATALI SINYAL

Konfor **BSM motor elektronik kontrol ünitesi** **2**

Hata kodu B113D:
GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B113E:
GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor **Gösterge grubu** **3**

Hata kodu B1004:
ECU
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F0C:
ARIZA TEŞHİS MODÜLÜ
►Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu U1FA0:
MÜZİK / VİDEO BAĞLANTILARI
►BOZUK İLETİŞİM

Hella Gutmann Solutions GmbH -2- mega macs PC

| | | |
|---------------|---|----------|
| Konfor | Çok fonksiyonlu kamera | 0 |
| Konfor | Panoramik görüntü asistanı (AVP) | 0 |
| Konfor | Çok işlevli dokunmatik ekran | 2 |

Hata kodu U1FA0:
MÜZİK / VIDEO BAĞLANTILARI
►BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu B1576:
Çok işlevli ekran ünitesi
►HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

| | | |
|---------------|---------------------|-----------|
| Konfor | PARK DESTEĞİ | 12 |
|---------------|---------------------|-----------|

Hata kodu B121A:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
►YANLIŞ KONFIGÜRASYON

Hata kodu U1F00:
ARIZA TEŞHİS MODÜLÜ
►Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu B1244:
SOL ARKA MESAFE SENSÖRÜ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245:
SAĞ ARKA MESAFE SENSÖRÜ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1221:
ÖN SOL İÇ MESAFE SENSÖRÜ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1225:
ÖN SAĞ İÇ MESAFE SENSÖRÜ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1222:
MESAFE SENSÖRÜ ÖN/SOL DIŞ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1226:
MESAFE SENSÖRÜ ÖN/SAĞ DIŞ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1250:
SOL ÖN MESAFE SENSÖRÜ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1251:
SAĞ ÖN MESAFE SENSÖRÜ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1244:
SOL ARKA MESAFE SENSÖRÜ
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245:
SAĞ ARKA MESAFE SENSÖRÜ
Hella Gutmann Solutions GmbH

-3-

mega macs PC

►Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Direksiyon kumanda modülü 1Hata kodu B118B:
ÖN CAM YIKAMA SİSTEMİ SVİÇİ
►Fonksiyon hatalıdır.**Konfor** Direksiyon kontrol düğmesi 0
Konfor Multiplex kontrol paneli 2Hata kodu B13BA:
İyonlaştırıcı
►Fonksiyon hatalıdır.Hata kodu B13BB:
İyonlaştırıcı
►Fonksiyon hatalıdır.**Konfor** Cam sileceği (CAN) 2Hata kodu B11B0:
Cam sileceği
►Fonksiyon hatalıdır.Hata kodu B100C:
ECU
►ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF**Konfor** Yağmur/ışık sensörü 0
Konfor Sürücü kapısı modülü 4Hata kodu B1391:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ÖN SOL
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİHata kodu B1392:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ÖN
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİHata kodu B1393:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİHata kodu B1396:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA
►Fonksiyon hatalıdır.**Konfor** Elektr. kontrollü bagaj kapağı 1Hata kodu B174E:
Bagaj kapağı kapatma şalteri
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ**Konfor** Adaptif far CAN 0**Konfor** Araç mesafesi asistanı 2Hata kodu B12A7:
Hella Gutmann Solutions GmbH -4- mega macs PC

MOTOR VE SEYİR KONTROL ECU'SÜ ARASINDAKİ CAN-BUS/VERİ HATTI
►ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu U1F00:
ARIZA TEŞHİS MODÜLÜ
►Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Şanzıman **Otomatik şanzıman BVA_AM6** **1**

Hata kodu U1208:
MOTOR ECU'SÜNDEN CAN-BUS/VERİ HATTI
►BOZUK İLETİŞİM

Şanzıman **Otomatik şanzıman işletimi** **0**
Şanzıman **Vites pedalları** **0**

Direksiyon **Hidrolik servo direksiyon** **0**
Ses/Video **Navigasyon sistemi** **3**

Hata kodu U18A1:
Telematik kurmada ünitesine CAN-Bus-bağlantı
►HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B1506:
TELEMATİK ECU
►HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B1000:
ECU
►HATALI VEYA EKŞİK KALİBRASYON!

Hella Gutmann Solutions GmbH

-5-

mega macs PC



